

Ügyfél adatok

Név: Petrovics Sándor

Email: info@a-klima.hu

Telefonszám: 06702436998

Gépjármű adatai

Gyártmány: Nissan

Típus/kivitel: Leaf

Hengerűrtartalom: 0 cm³

Teljesítmény: 110 kW

Rendszám: .

Műszaki vizsga érvényessége: 2028.02.

Alvázszám: SJNFAAZE1U0137356

Motorszám: .

Km óra állás: 65114

Gyártási év: 2021

Üzemanyag: Elektromos

Magyar vagy külföldi: Francia

Kulcsok: 2 db

Szervizkönyv: Online Törzskönyv: Nincs

Külső állapot

Fényezés állapota: Korának megfelelő

Hézagok: Jók

Üvegek: Gyári

Nyúlványok: Épek

Alváz: Nem rozsdás

Első lámpák: Jó

Hátsó lámpák: Jó

Első gumik: Eurorepar Nyári DOT:0825

Hátsó gumik: Eurorepar Nyári DOT:0825

Pótkerék: Nincs

Csomagtartó: Rendben

Fék, futómű

Első féktárcsa: 80 % Első fékbetét: 80 %

Hátsó fék: Féktárcsa

Hátsó féktárcsa: 80 % Hátsó fékbetét: 80 %

Futómű: Korának és futásteljesítményének megfelelő.

Motortér

Olajfolyás: Nincs folyás

Hosszbordás szíj: Nincs hosszboardásszíj

Motorolaj: Nincs (elektromos jármű)

Szervóolaj: Elektromos

Fékfolyadék: Szinten

Hűtőfolyadék: Szinten




Hűtő állapota: Jók

Hűtőrendszer nyomás: Jó

Motor járása: Egyenletes

Kipufogó füstölés: Nem tapasztalható.

Festékréteg vizsgálat

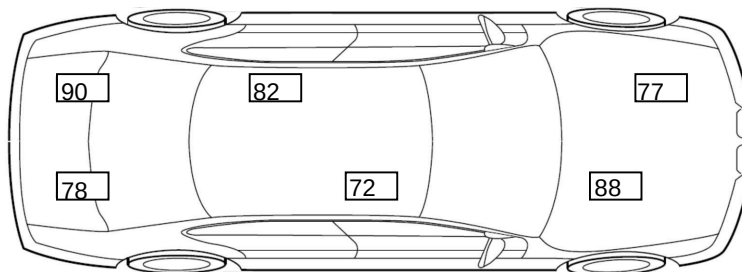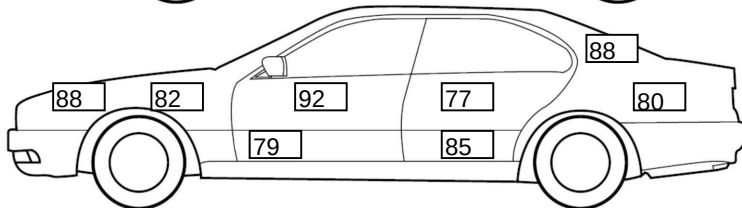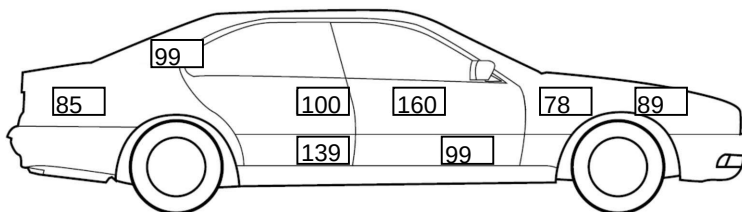

Műszeres vizsgálat, élő adatok

Rendben

Műszeres vizsgálat, hibakódok

B2631-15 – Sunload Sensor (Circuit Short to Battery or Open)

Utastér

Általános állapot: Korának megfelelő

Ülések: Jók

Klíma: Működik

Elektromos ablakok: 4x jó

Világítás: Jó

Tetőkárpit: Jó

Pedálok: Jók

Központi zár: Jó

Ablaktörlők: Működik

Ventilátor: Működik

Tesztvezetés

Futómű felől koppanás nem tapasztalható.

Értékelés

A diagnosztikai vizsgálat alapján a nagyfeszültségű akkumulátor cellafeszültségei kiegyenlítettek (max. 3,68 V, min. 3,67 V), a cellák közötti eltérés minimális, ami jó műszaki állapotra utal. Az akkumulátor SOH (State of Health) értéke 88%, amely az autó korának és futásteljesítményének megfelelő, természetes mértékű kapacitáscsökkenést jelez.

A járműben egyetlen aktív hibakód található: B2631-15 – Sunload Sensor (Circuit Short to Battery or Open), amely a klímarendszer napfényérzékelőjének áramköri hibájára utal. A hiba az automata klíma működését befolyásolhatja, azonban a jármű biztonságos üzemeltetését és a hajtásrendszert nem érinti.

Össességében a jármű műszaki állapota az életkorának és futásteljesítményének megfelelő. Megjegyzésként rögzítendő, hogy az első szélvédőn egy kavicsfelverődés található.

Helyszín: Budapest

Dátum: 2026.02.05.

Vizsgáló: Gombos Barnabás